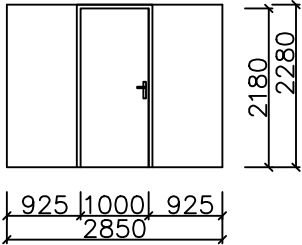
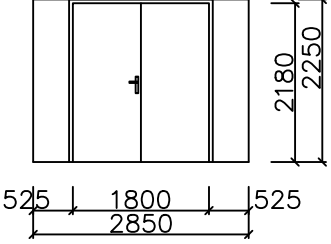
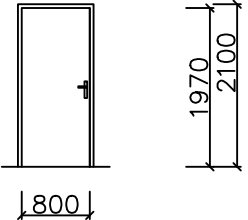
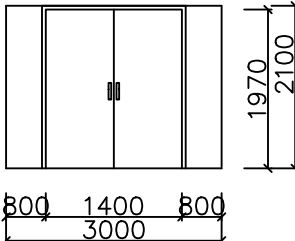


AKCE: Oprava zázemí klubu SFC Opava, fotbalový stadion, oprava povodňových škod			VÝROBKY: ZÁMEČNICKÉ						STRANA: 1/5		VÝKRES: 22	
POL.	SCHEMA	POPIS	CELK.	PP	1P	2P	3P	ST	ZASKLENÍ	NÁTĚR		
L <div>1 Z</div> P		NOVÁ PROSKLENÁ STĚNA SE VSTUPNÍMI DVEŘMI, HLINÍKOVÁ DVEŘE CELOPROSKLENÉ S POLEPEM, S BEZPEČNOSTNÍM ZASKLENÍM, JEDNOKŘÍDLOVÉ, ZBYLÁ ČÁST FIXNÍ, SAMOZAVÍRAČ, 2850x2280 ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, BEZ PRAHU	2						Ud= 0,72 W/m2K (maximální hodnota), BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO	RÁM: BARVA ŠEDÁ ODSTÍN: RAL 9006		
			0									
L <div>2 Z</div> P		NOVÁ PROSKLENÁ STĚNA SE VSTUPNÍMI DVEŘMI, HLINÍKOVÁ DVEŘE CELOPROSKLENÉ S POLEPEM, S BEZPEČNOSTNÍM ZASKLENÍM, DVOUKŘÍDLOVÉ, ZBYLÁ ČÁST FIXNÍ, SAMOZAVÍRAČ, 2850x2250 ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, BEZ PRAHU	1						Ud= 0,72 W/m2K (maximální hodnota), BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO	RÁM: BARVA ŠEDÁ ODSTÍN: RAL 9006		
			0									
L <div>3 Z</div> P		NOVÉ PROSKLENÉ DVEŘE VNITŘNÍ, HLINÍKOVÉ DVEŘE CELOPROSKLENÉ, S BEZPEČNOSTNÍM ZASKLENÍM, JEDNOKŘÍDLOVÉ, 800x2100 S POŽADAVKEM NA GENERÁLNÍ KLÍČ – 1KS BEZ PRAHU	1						BEZPEČNOSTNÍ SKLO	RÁM: BARVA ŠEDÁ ODSTÍN: RAL 9006		
			0									
L <div>4 Z</div> P		NOVÁ PROSKLENÁ STĚNA SE VSTUPNÍMI DVEŘMI, HLINÍKOVÁ DVEŘE CELOPROSKLENÉ S POLEPEM, S BEZPEČNOSTNÍM ZASKLENÍM, DVOUKŘÍDLOVÉ, ZBYLÁ ČÁST FIXNÍ, AUTOMATICKY OTEVÍRAVÉ 3000x2100 ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, BEZ PRAHU	1						Ud= 0,72 W/m2K (maximální hodnota), BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO	RÁM: BARVA ŠEDÁ ODSTÍN: RAL 9006		