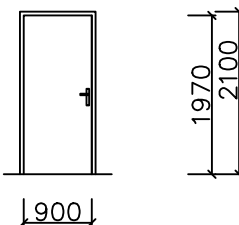
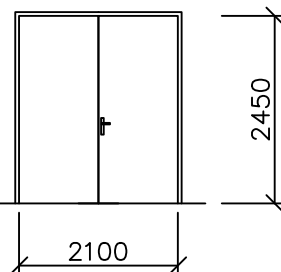
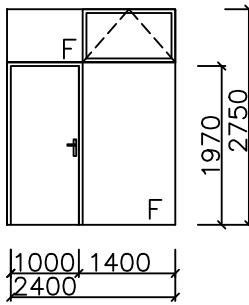
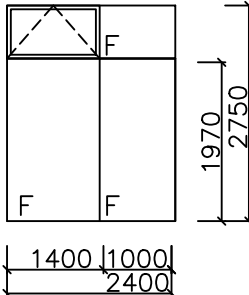


AKCE: Oprava zázemí klubu SFC Opava, fotbalový stadion, oprava povodňových škod			VÝROBKY: ZÁMEČNICKÉ						STRANA: 4/5		VÝKRES: 22	
POL.	SCHEMA	POPIS	CELK.	PP	1P	2P	3P	ST	ZASKLENÍ	NÁTĚR		
L <div>13</div> <div>Z</div> P		NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE, HLINÍKOVÉ DVEŘE PLNÉ, BEZPEČNOSTNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ, SAMOZAVÍRAČ, 900x2100 ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, BEZ PRAHU	1						Ud= 0,72 W/m2K (maximální hodnota),	RÁM, KŘÍDLO : BARVA ŠEDÁ ODSTÍN: RAL 9006		
		0										
L <div>14</div> <div>Z</div> P		NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE, HLINÍKOVÉ DVEŘE PLNÉ, BEZPEČNOSTNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ, 2100x2450 ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, BEZ PRAHU	0						Ud= 0,72 W/m2K (maximální hodnota),	RÁM, KŘÍDLO : BARVA ŠEDÁ ODSTÍN: RAL 9006		
		1										
L <div>15</div> <div>Z</div> P		NOVÁ PROSKLENÁ STĚNA SE VSTUPNÍMI DVEŘMI, HLINÍKOVÁ DVEŘE CELOPROSKLENÉ S POLEPEM, S BEZPEČNOSTNÍM ZASKLENÍM, JEDNOKŘÍDLOVÉ, ZBYLÁ ČÁST FIXNÍ, HORNÍ ČÁST OTEVÍRAVÁ OTEVÍRÁNÍ OKNA POMOCÍ PÁKOVÉHO OTEVÍRAČE 2400x2750 ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, SAMOZAVÍRAČ, BEZ PRAHU	1						Ud= 0,72 W/m2K (maximální hodnota), BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO	RÁM: BARVA ŠEDÁ ODSTÍN: RAL 9006		
		0										
L <div>16</div> <div>Z</div> P		NOVÁ PROSKLENÁ STĚNA, HLINÍKOVÁ OKNA S POLEPEM, S BEZPEČNOSTNÍM ZASKLENÍM, SPODNÍ ČÁST FIXNÍ, HORNÍ ČÁST OTEVÍRAVÁ OTEVÍRÁNÍ OKNA POMOCÍ PÁKOVÉHO OTEVÍRAČE 2400x2750	1						Ud= 0,72 W/m2K (maximální hodnota), BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO	RÁM: BARVA ŠEDÁ ODSTÍN: RAL 9006		